

NCVIEW 設定データをまとめて保存しサポートへ送る方法

画面左下、もしくはメニューバー「ウィンドウ」→「ファイルビュー」からファイルビューを開きます。

The screenshot shows the NCVIEW Neo 2020 (x64) interface. The main window displays a 3D model of a part and a list of NC data. The 'Window' menu is open, and the 'File View' option is highlighted. The 'File View' window is also open, showing a list of files.

NCデータ表示 1

```
1%
2 0000 (DATE=DD-MM-YY TIME=HH:MM)
3 (G54 X142.5 Y-200.0 Z-200.0)
4 ( T1 | 10 フラット イント*ミル | H1 )
5 ( T2 | 5 フラット イント*ミル | H2 )
6 ( T3 | 10 フラット イント*ミル | H3 )
7 ( T4 | 12 フラット イント*ミル | H4 )
8 ( T5 | 4 ト*リル | H5 )
9 ( T6 | 5 右回りタップ | H6 )
10 ( T7 | 20 ト*リル | H7 )
11 N100 G21
12 N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
13 N120 T1 M6
14 N130 G0 G90 G54 X-67.5 Y75.
15 N140 G43 H1
16 N150 Z-15. F600.
```

ファイルビュー


名称	タイプ	フォルダー
<input type="checkbox"/> sample.prjx	PRJ	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3
<input type="checkbox"/> Vise_3_fine.NC	CH1	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3\¥NC
<input type="checkbox"/> Vise_3_fine.tol	TUD1	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3\¥TOL
<input type="checkbox"/> FANUC.MCH	MCH	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3\¥MCH
<input type="checkbox"/> 標準ワーク	WRK1	
<input type="checkbox"/> sample.log	LOG	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3
<input type="checkbox"/> sample.txt	TXT	C:\¥1.NvDemoData\¥Vise_3

ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

- 重ねて表示(C)
- 並べて表示(T)
- アイコンの整列(A)
- ビュー分割(I)
- 登録工具(R)
- NC プログラム番号(N)
- NC データ表示(D)
- メッセージ(M)
- ピクチャ(P)
- ファイルビュー(F)**
- その他のソフトウェア(O)
- ツールバー(B)
- ステータスバー(S)
- すべて自動的に隠す(H)
- すべてのビューを閉じる(L)
- ウィンドウレイアウトのリセット(E)
- 1 View: 1
- 2 View: 2
- ウィンドウ(W)...

●ファイルビューには現在読み込まれているファイルが一覧で表示されます。

- ①サポートへ送りたい設定ファイルがすべて読み込まれている状態で、ファイル名称左側のチェックボックスにチェックを入れます。
(標準ワークのチェックは外しておきます)

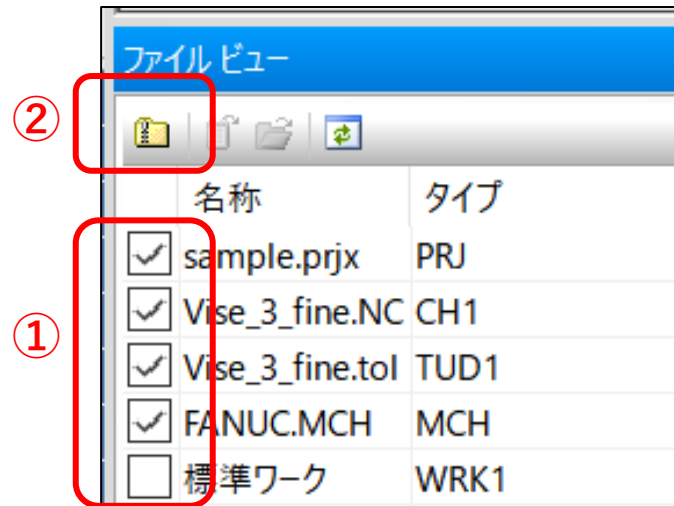

- ②ファイルビュー画面左上の「使用ファイルを圧縮 (zip形式)」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックして任意の場所に保存します。

- ③保存したzipファイルを技術サポートフォームに添付して送信下さい。